



As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

MANUAL DE INSTRUÇÕES . SOPRADOR/ASPIRADOR

GTW 55

INDICADO PARA USO PROFISSIONAL



LEIA O MANUAL
DE INSTRUÇÕES

Wap

FW005747
Rev.2_Abril/2018



DADOS TÉCNICOS

WAP Soprador GTW 55		
Tensão (V~)	127	220
Potência Elétrica (W)	1600	1600
Volume de Ar (m³/min)	3,48	3,48
Velocidade do Ar (Km/h)	248	248
Comprimento do Cabo Elétrico (m)	5,0	5,0
Dimensões do Soprador Montado (C x L x A) (cm)	70,0 x 26,0 x 22,0	70,0 x 26,0 x 22,0



ACESSÓRIOS PARA FUNÇÃO SOPRADOR

1. Alça de Transporte
2. Botão liga/desliga
3. Bico de Sopro (FW005780)



Vácuo (mbar)	230	230
Capacidade Total do Recipiente (L)	55	55
Capacidade do Recipiente de Água e pó (L)	30	30
Comprimento da Mangueira (m)	2,5	2,5
Peso sem Acessórios + Soprador (kg)	6,5	6,5
Peso com Acessórios + Soprador (kg)	7,4	7,4
Dim. do Produto Montado (C x L x A) (cm)	46,0 x 46,0 x 65	46,0 x 46,0 x 65



ACESSÓRIOS PARA FUNÇÃO ASPIRADOR

4. Extensão Reta (Unitária) (FW005779)
5. Bico Escova (FW005781)
6. Bico Canto (FW005784)
7. Bico Estofado (FW005782)
8. Bico Múltiplo (FW005783)
9. Mangueira de Sucção (FW005778)
10. Filtro Permanente Hepa (FW005773)
11. Filtro Espuma (FW005772)
12. Trava do Soprador
13. Bocal de Sucção
14. Recipiente de Plástico
15. Porta Acessórios
16. Rodízios
17. Dreno



A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.

DADOS TÉCNICOS/SEGURANÇA



Antes de operar este equipamento, leia atentamente as instruções e recomendações deste manual, mantendo-o sempre em suas mãos. Este equipamento somente poderá ser utilizado por pessoal treinado e autorizado para tal. Além das instruções e recomendações deste manual, devem ser obedecidas as normas e regras gerais e usuais de segurança.

Antes da utilização	Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
	Antes de ligar seu produto, inspecione-o com cuidado. No caso de encontrar algum defeito, não ligue o equipamento e entre em contato com seu distribuidor.
	Antes de utilizar seu equipamento, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do produto.
	Antes de operar o equipamento, encaixe todos os acessórios necessários de forma correta e depois acione o interruptor liga / desliga. O equipamento deve ser colocado em uma superfície plana e estável.
	Sempre utilize equipamentos de proteção individuais (EPIs) adequados conforme cada aplicação, tais como óculos e máscara contra a inalação de poeira, sapatos fechados com sola de borracha antiderrapante e protetores auriculares. Isso reduz os riscos contra acidentes pessoais.
	A exposição prolongada ao ruído pode resultar em deficiência auditiva permanente. Por isso, use sempre protetores auriculares aprovados.
	Antes de iniciar a operação, verifique se nenhum objeto esta obstruindo a tela de entrada de ar do motor. Obstruções podem causar danos ao soprador ou ferimentos graves ao operador.
	O aparelho produz um campo magnético de intensidade muito baixa. Este campo pode interferir em alguns marcapasso. Para reduzir o número de lesões graves ou fatais, pessoas com marcapasso devem consultar o seu médico e o fabricante do marcapasso antes de operar esta ferramenta.
Durante a utilização	Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
	Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
	Nunca coloque a função aspirador em funcionamento sem os filtros. A ausência deles causa danos irreversíveis ao motor.
	Nunca deixe o equipamento ligado sem supervisão.
	Nunca se afaste do equipamento enquanto este estiver ligado.
	Nunca utilize o cabo elétrico para arrastar ou puxar o produto.
	Não deixe o cabo elétrico em contato com objetos cortantes ou quinas para não danificá-lo.
	Nunca opere este equipamento em locais de risco de incêndio ou explosão, em poças de água ou outros líquidos.
	Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do soprador.
	Use o equipamento somente para os propósitos descritos neste manual. É vedado o uso para outras finalidades.
	O equipamento nunca deve ser utilizado debaixo d'água. Nunca exponha o equipamento a chuva ou respingos e guarde-o sempre em um local seco.
	Partículas de poeira muito finas, como toner, gesso e cimento, podem ir para o motor, uma vez que têm uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro.
	Sempre use o equipamento em ambientes arejados e nunca cubra ou obstrua as entradas de ar.
Em caso de acidente ou quebra, desligue o equipamento imediatamente.	

Durante a utilização	Não trabalhe com o equipamento desequilibrado.
	Em função do motor utilizado neste equipamento, é possível que, nas primeiras utilizações, seja percebido um odor característico de verniz (utilizado para a isolamento do mesmo) devido ao aquecimento.
	Utilize sempre a alça para movimentar o equipamento.
	Não force o movimento quando enroscar em algum objeto.
	Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel e revestimento de maços de cigarro podem obstruir a passagem do ar pela mangueira.
	Objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros podem danificar os filtros.
	Estique totalmente a mangueira para garantir que a mesma esteja desobstruída e sem dobras e para que possa operar corretamente.
	Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
	Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
	Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado WAP ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
	Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
	Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
	Nunca utilize a função aspirador sem filtros.
	Conecte o soprador em uma tomada adequada e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.
	Evite usar o soprador de folhas onde uma posição instável e o equilíbrio não estão garantidos.
	Nunca remova detritos do soprador e do tubo de aspiração com o motor em funcionamento. O contato com as hélices pode resultar em ferimentos graves.
	Ao usar o produto, se ocorrer ruído anormal ou vibração, pare o motor imediatamente e entre em contato com o revendedor mais próximo para assistência. É muito importante verificar o ventilador. Se o ventilador quebrar, isso pode causar acidentes graves.
	Nunca utilize a máquina com ventos fortes, mau tempo, atmosfera potencialmente explosiva, quando a visibilidade é baixa ou em temperaturas muito altas ou baixas. (Recomendamos um ambiente de uso abaixo de 40° C (104° F))
	Para reduzir o risco de lesões devido a objetos arremessados: <ul style="list-style-type: none"> • O operador do soprador deve certificar-se de que pessoas ou animais mantenham-se afastados pelo menos 15 metros. Quando vários operadores estão trabalhando na mesma área de trabalho, eles devem manter distância de segurança de pelo menos 15 metros um do outro; • Cuidado com crianças, animais de estimação, janelas abertas, e sobre os detritos em uma direção segura; • Não permita pessoas próximas à área de trabalho; • Sempre se certifique de que nenhum detrito foi soprado em propriedade alheia; • Preste atenção à direção do vento. Não trabalhe contra o vento. • Nunca aponte o soprador em direção a uma chama para evitar a possibilidade de incendiar o aparelho, • Causando lesões a si ou danos ao ambiente.
	O soprador de folhas não deve ser utilizado em uma escada ou andaime.
	Nunca permita que o soprador opere sem o tubo.
A hélice/turbina do soprador pode cortar os dedos ou as mãos. Não abra ou remova as telas ou proteções de segurança com o motor em funcionamento.	
Para reduzir o risco de incêndios e queimaduras, não utilize o soprador de folhas perto do fogo, mantenha-se afastado de superfícies quentes.	
Nunca direcione um jato de ar do aparelho diretamente à outra pessoa ou à pele.	
Utilize sempre o armazenador de plástico para recolher pó, resíduos ou similares.	

Sobre os acessórios	Não torça a mangueira, pois isto pode danificá-la e provocar mau funcionamento.
	Se ocorrer o entupimento ou obstrução dos bocais, mangueiras e tubos, o equipamento só pode ser usado após a desobstrução dos mesmos.
	Nunca puxe a mangueira com força, pode ter obstáculos impedindo o movimento do equipamento.
	AVISO! Não utilize o equipamento se o cabo de alimentação ou partes importantes do aparelho (como dispositivos de segurança, mangueiras e acessórios) estiverem danificadas.
	AVISO! A mangueira, encaixes e acoplamentos são importantes para a segurança do equipamento. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
Esvazie sempre o coletor de pó quando estiver cheio.	


Sobre reparo, limpeza e manutenção	Os trabalhos de reparo e manutenção devem ser realizados apenas na rede de Serviços Autorizados WAP.
	Desligue o produto da tomada antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza e ao substituir peças.
	Use luvas de proteção para a limpeza do equipamento. Podem existir vários tipos de fungos e bactérias no coletor de pó e filtros.
	Nunca limpe o equipamento com álcool, solventes ou outros produtos agressivos de limpeza.
	Desconecte todos os acessórios antes de iniciar a limpeza.
	Esvaziar o coletor de pó sempre antes de guardar o equipamento.
	Periodicamente verifique as condições do filtro de proteção do motor.
	Limpe as peças plásticas com um pano limpo e levemente umedecido em água e detergente neutro.
	Mantenha o seu equipamento em local seco, fresco, ventilado e longe de produtos inflamáveis e/ou explosivos.

Alguns dos símbolos abaixo podem ser usados. Por favor, estude-os e aprenda o seu significado para a operação segura do equipamento.

SÍMBOLO	NOME	EXPLICAÇÃO
	Alerta de segurança	As instruções de segurança marcadas com este símbolo devem ser respeitadas para evitar acidentes.
	Alerta	Este símbolo é usado para marcar instruções que devem ser seguidas para evitar danos ao equipamento.
	Destino final dos produtos	Este símbolo indica dicas e instruções sobre o destino final do aparelho para descarte.
	Proteção	Usar equipamentos de segurança.
	Manter transeuntes a distância	Para reduzir o risco de lesões, outras pessoas e animais devem ser mantidos à distância do local de trabalho, a menos que usem vestuário adequado.
	Risco de choque elétrico	Risco de choque elétrico.



MONTAGEM DO SEU EQUIPAMENTO WAP

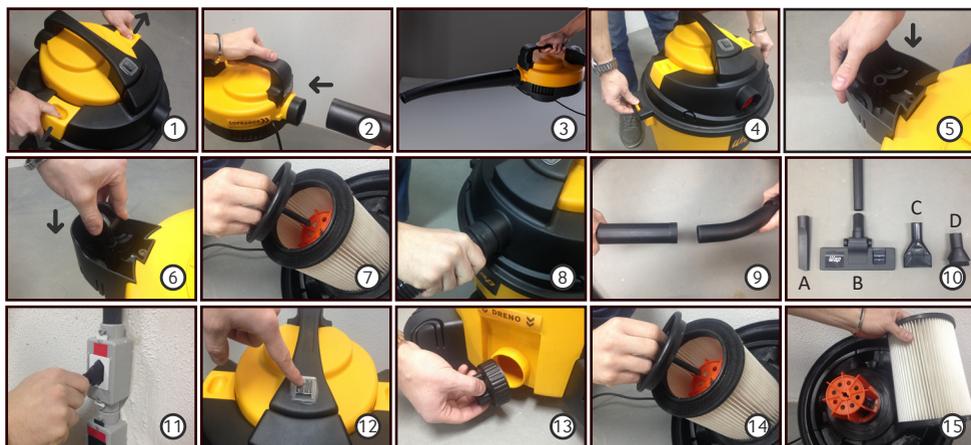

UTILIZANDO O SOPRADOR

1. **DESCONECTANDO O SOPRADOR:** Pressione as travas do soprador para fora, de modo que seja possível desconectar o aparelho pela alça.
2. **BICO DE SOPRO:** Conecte o bico de sopro no soprador de modo a montar o componente para uso.
3. **SOPRADOR:** Utilize o aparelho conectado em uma tomada de acordo com uma voltagem correta do equipamento, indicada na etiqueta.

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

4. **INÍCIO:** Pressione as travas para abrir o cabeçote. Retire os materiais do recipiente que acompanha o produto e vire o tambor ao contrário, de modo que seu fundo esteja posicionado para cima.
5. **PORTA-ACESSÓRIOS:** Encaixe o porta-acessórios no suporte, pressionando o componente para baixo para encaixar. Em seguida, fixe o porta-acessórios com os parafusos que acompanham o produto. Faça o mesmo processo com os outros três porta-acessórios.
6. **RODÍZIOS:** Encaixe o rodízio no suporte, pressionando o componente para baixo para fixar. Repita o mesmo procedimento com os outros três rodízios.
7. **FILTROS:** Para inserir o trocar o filtro gire a trava para um dos lados liberando a trava. Utilize o filtro de sua preferência. Recoloque o cabeçote novamente no tambor e pressione até travar.

ACESSÓRIOS

8. **MANGUEIRA DE SUÇÃO:** Conecte a mangueira no bocal de sucção do recipiente posicionando as travas (conforme a figura) e, em seguida, gire no sentido horário até travar.
9. **EXTENSÃO RETA (PROLONGADOR):** Conecte a extensão reta (prolongador) na conexão curva da mangueira de sucção (conforme figura). Se preferir aumentar o alcance, conecte a outra extensão reta.
10. Encaixe com firmeza os bicos na mangueira ou no prolongador:
(A) **Bico canto** - Para aspirar cantos e frestas;
(B) **Bico múltiplo** - Para aspirar pisos cerâmicos, madeira ou carpet, utilize o bico múltiplo;
(C) **Bico estofado** - Para aspirar sujeiras (sólidos e/ou líquidos) de estofados, como sofás e cadeiras;
(D) **Bico escova** - Para sujeiras mais resistentes.

INSTALANDO SEU EQUIPAMENTO

11. Desenrole totalmente o cabo elétrico, em seguida conecte o plugue na tomada da rede elétrica.
12. **INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA:** Pressione o interruptor para ligar ou desligar o equipamento.

LIMPEZA DO RECIPIENTE / SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS

13. **DRENO:** Posicione o equipamento próximo de um ralo para retirar todo o líquido. Em seguida, para esvaziar os líquidos do recipiente, solte a tampa do dreno.
14. **LIMPEZA DO FILTRO PERMANENTE:** Certifique-se que o equipamento esteja desconectado da rede elétrica, solte os dois fechos e retire o cabeçote. Gire a trava até que seja possível desconectar o filtro permanente.
15. **COMO LIMPAR:** Remova o filtro e efetue a limpeza, delicadamente, com esponja macia e detergente neutro.



ATENÇÃO! Nunca sobre ou aspire qualquer tipo de líquidos inflamáveis nem brasas de pontas de cigarro, pois pode haver risco de explosão.



ATENÇÃO! Não utilize o soprador ou aspirador para sopro ou sucção de líquidos que contenham detergente e/ou produtos químicos de limpeza que produzem alta espumação



ATENÇÃO! Este aparelho não é adequado ao trabalho em superfícies que liberem substâncias sólidas ou líquidas nocivas à saúde. Não opere a máquina sobre escadas ou degraus.



CUIDADO! Não conserte nem danifique o cabo elétrico. Risco de choque elétrico.



ATENÇÃO! Retire o equipamento, os componentes e acessórios de dentro da embalagem.



ATENÇÃO! Nunca ligue o plugue na tomada antes de montar o equipamento e prepare-o para o funcionamento seguindo as instruções a seguir.



ATENÇÃO! Antes de conectar o plugue do equipamento na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde com a tensão do equipamento.

SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS



SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O produto não funciona ou o motor para repentinamente	Botão liga / desliga está desligado	Pressione o botão liga / desliga
	Verifique a tensão da rede elétrica	Conectar o produto em uma rede adequada
	Plugue está fora da tomada ou incorretamente inserido	Coloque o plugue na tomada e certifique-se que está totalmente inserido
	Fusíveis da rede com defeito	Verifique os fusíveis da sua rede e acione o interruptor novamente.
	Superaquecimento do motor	Espere o aparelho esfriar para depois utilizar
	Tomada da rede com problema	Verificar se a tomada está operando normalmente
Baixo rendimento na aspiração	O coletor de pó está cheio	Esvazie o coletor de pó
	O filtro está obstruído	Limpe o filtro
	Objetos obstruindo a mangueira de sucção	Desobstrua a mangueira de aspiração
Ruído ou vibração	Entupimento na mangueira de sucção	Desobstrua a mangueira de aspiração
	Entupimento nos tubos ou bicos	Desobstrua os tubos ou bicos

Se estas opções não resolverem os problemas acima descritos, entre em contato com um Serviço Autorizado WAP. Para demais esclarecimentos, conecte-se conosco em nossas redes sociais. A WAP tem mais de 700 Serviços Autorizados em todo o Brasil. Se você mora em uma cidade que não tem Serviço Autorizado WAP, basta entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicitar um código de postagem para enviar o equipamento para o Serviço Autorizado mais próximo pelo correio. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado e quando o produto está no período da garantia.



TERMOS DE GARANTIA PARA PRODUTOS WAP

A) Os prazos de garantia

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1. O prazo de garantia do produto é composto por:

Garantia legal: 3 meses

Garantia contratual: 9 meses

Garantia total: 12 meses

1.1. Garantia legal

Os componentes (acessórios, mangueira de alta pressão, lanças e bicos de alta pressão, bicos injetores, mangueiras de sucção e aspiração, gatilhos, recipientes, capôs, tubos, extensões, anéis, vedações, anéis o-rings, gaxetas, partes e peças plásticas externas) são garantidos contra defeitos e insuficiências do equipamento que, comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

1.2. Garantia contratual

O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovado, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

B) Condições gerais da garantia

1. A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insuficiências que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2. As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o consumidor e não causam uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.

3. O local da prestação do serviço gratuito de garantia é qualquer um de nossos Serviços Autorizados WAP. Nas demais localidades, onde o fabricante não mantiver Serviços Autorizados, os defeitos deverão ser comunicados imediatamente ao revendedor do produto, sendo que nesses casos, as despesas recorrentes de transporte de aparelho, bem como viagem e estadia de um técnico (quando for o caso), correrão por conta e custo do consumidor final seja qual for a época ou natureza do serviço.

4. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Serviços Autorizados. Ao remeter o equipamento para Serviço Autorizado WAP, deve-se observar que o equipamento esteja bem empacotado e na embalagem original, com indicação completa do remetente e, se possível, acompanhada de uma breve descrição do defeito. Pedimos a gentileza de verificar o endereço do Serviço Autorizado WAP mais próximo.

5. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a pisos, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente à indicada no manual de instruções. A garantia cessa também em casos de danificação do aparelho por utilização de produtos químicos não apropriados; de ligações e instalações contrárias às instruções; manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento; vazão e pressão; rompimento de lacres; trabalho do equipamento insuficientemente abastecido de água; trabalho com o equipamento sem água; ausência de aterramento na ligação elétrica; tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento; utilização de água suja ou impura; filtros de água sujos ou obstruídos, ausência dos filtros; mistura de produtos químicos (espumantes, infláveis ou agressivos à saúde e à natureza); danificação de cabos elétricos e mangueiras; utilização de extensões inadequadas do cabo elétrico; utilização de peças e componentes que não sejam recomendadas pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados); a não verificação periódica do nível do óleo, dos filtros, mangueiras e demais dutos; a não regularidade do enxágue do sistema e a exposição e estocagem dos equipamentos de forma diferente à indicada.

6. A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.

7. Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.



RECICLAGEM DO ASPIRADOR

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação. Portanto, para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de materiais na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
FONE: (41) 3513 9600 | FAX: (41) 3513 9630
Rua Antonio Singer, 200 – Galpão 01 | São Marcos
São José dos Pinhais – PR – CEP: 83.090-362